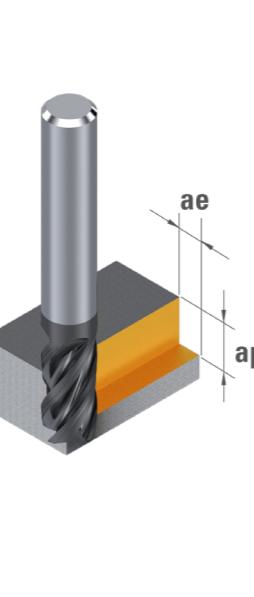


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		95			<0.025×ØD1	<1×L1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9		85			<0.025×ØD1	<1×L1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		65			<0.015×ØD1	<1×L1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2		65			<0.015×ØD1	<1×L1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3 - 14.4		55			<0.010×ØD1	<1×L1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		125	125		<0.065×ØD1	<1×L1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		90	90		<0.040×ØD1	<1×L1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		165			<0.030×ØD1	<1×L1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		125			<0.040×ØD1	<1×L1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		125			<0.040×ØD1	<1×L1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100			<0.025×ØD1	<1×L1
	Plastique, bois	29 - 30		110			<0.040×ØD1	<1×L1
	Graphite	-			200	<0.160×ØD1	<1×L1	
	Or, argent	-		90			<0.030×ØD1	<1×L1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	65		<0.025×ØD1	<1×L1

$\emptyset D_1$ 0.40 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 13.00 - 16.00	$\emptyset D_1$ 18.00 - 20.00
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.003 - 0.010	0.011 - 0.014	0.018 - 0.029	0.036 - 0.043	0.050 - 0.060	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.016 - 0.026	0.032 - 0.038	0.044 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.110
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.016 - 0.026	0.032 - 0.038	0.044 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.110
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.040 - 0.045	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.004 - 0.013	0.014 - 0.019	0.024 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.075	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.150 - 0.170
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.004 - 0.015	0.016 - 0.021	0.026 - 0.042	0.052 - 0.062	0.072 - 0.085	0.100 - 0.120	0.130 - 0.160	0.160 - 0.180
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.004 - 0.013	0.014 - 0.019	0.024 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.075	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.150 - 0.170
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.006 - 0.022	0.024 - 0.032	0.040 - 0.064	0.080 - 0.096	0.112 - 0.130	0.160 - 0.190	0.200 - 0.240	0.250 - 0.280
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Aacier non allié, acier de décolletage	1 - 5			75		$1 \times \emptyset D1$	$<0.12 \times \emptyset D1$
	Aacier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9			70		$1 \times \emptyset D1$	$<0.10 \times \emptyset D1$
	Aacier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			50		$1 \times \emptyset D1$	$<0.10 \times \emptyset D1$
M	Aacier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2			50		$1 \times \emptyset D1$	$<0.10 \times \emptyset D1$
	Aacier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4			45		$1 \times \emptyset D1$	$<0.08 \times \emptyset D1$
K	Fonte grise	15 - 16		100	100		$1 \times \emptyset D1$	$<0.14 \times \emptyset D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		70	70		$1 \times \emptyset D1$	$<0.12 \times \emptyset D1$
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		130			$1 \times \emptyset D1$	$<0.16 \times \emptyset D1$
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		100			$1 \times \emptyset D1$	$<0.14 \times \emptyset D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		100			$1 \times \emptyset D1$	$<0.16 \times \emptyset D1$
S	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		80			$1 \times \emptyset D1$	$<0.14 \times \emptyset D1$
	Plastique, bois	29 - 30		90			$1 \times \emptyset D1$	$<0.16 \times \emptyset D1$
	Graphite	-			160	$1 \times \emptyset D1$	$<0.22 \times \emptyset D1$	
S	Or, argent	-		130			$1 \times \emptyset D1$	$<0.12 \times \emptyset D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	50		$1 \times \emptyset D1$	$<0.12 \times \emptyset D1$

$\emptyset D_1$ 0.40 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 13.00 - 16.00	$\emptyset D_1$ 18.00 - 20.00
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.002 - 0.007	0.008 - 0.010	0.013 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.042	0.050 - 0.065	0.060 - 0.080	0.080 - 0.090
0.002 - 0.006	0.007 - 0.009	0.011 - 0.018	0.022 - 0.027	0.031 - 0.035	0.042 - 0.055	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
0.002 - 0.006	0.007 - 0.009	0.011 - 0.018	0.022 - 0.027	0.031 - 0.035	0.042 - 0.055	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
0.001 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.015	0.020 - 0.024	0.028 - 0.032	0.042 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.017 - 0.027	0.034 - 0.041	0.048 - 0.053	0.070 - 0.085	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.003 - 0.011	0.011 - 0.015	0.018 - 0.029	0.036 - 0.043	0.050 - 0.060	0.070 - 0.085	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.017 - 0.027	0.034 - 0.041	0.048 - 0.053	0.070 - 0.085	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.004 - 0.015	0.017 - 0.022	0.028 - 0.045	0.056 - 0.067	0.078 - 0.091	0.112 - 0.135	0.140 - 0.170	0.180 - 0.200
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce....

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !